


Regulagem do motor X para os modelos Bengal, Bobcat , Puma II e Sable

Quando ocorre um erro de motor X nos modelos Bengal, Bobcat , Puma II ou Sable (Luz error, Power e data clear acesas), não significa que o motor esta danificado, o motor pode estar precisando de regulagens conforme abaixo:

1º – Retire 2 parafusos da lateral esquerda do equipamento para remover a tampa.



2º – Visualizando o equipamento pela lateral esquerda, observa-se um suporte prateado conforme figura abaixo, onde encontra-se o motor de tracionamento do vinil, o mesmo possui 9 parafusos philips sendo 1 inclinado voltado para frente do equipamento, 4 menores ao redor do motor e 4 maiores na lateral do suporte prateado. Os 4 parafusos ao redor do motor não deverão ser afrouxados

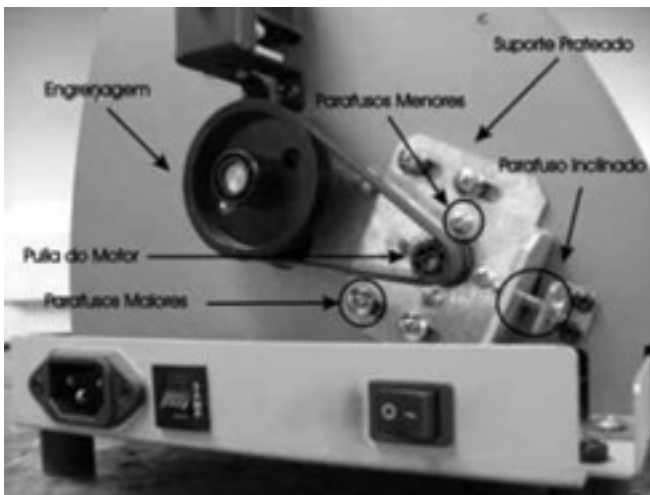

3º – Afrouxe os 4 parafusos maiores, que não deverão ser removidos.

4º - Afrouxe 1 volta o parafuso inclinado do suporte. Verifique que a correia que prende a polia do motor a engrenagem ficará mais frouxa.

5º – Reaperte os parafusos afrouxados no item 4.

6º – Sem a tampa lateral esquerda ligue o equipamento e verifique seu funcionamento.

7º – Caso os mesmos led's acenderem, repita os passos entre os itens 3 e 6.

8º – Persistindo o problema o motor deverá ser substituído, caso contrario reencaixe a lateral esquerda do equipamento.